

Příklad zapojení MAVE-2 HH2

SNÍMAČ HLADINY MAVE 2-HH2

Použití:

Regulace hladiny vodivých kapalin ve studních, vrtech, jímkách atd. Ochrana jednofázových čerpadel s příkonem do 1500 W proti chodu bez vody nebo jejich automatické ovládání (připojením dvou sond nebo dvojitě sondy, jejichž vzdálenost určuje spínací diferenci). Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny (viz doporučené typy sond).

Technické údaje:

Napájecí napětí	230 V AC
Příkon	2 W
Výstup	přepínací kontakt relé
Zatížení kontaktů relé	250 V / 16 A
Napětí / proud na sondě	12 V AC / 0,6 mA
Vstupní citlivost	cca 35 kOhm
Signalizace	LED diodou
Rozměry	117x117x65 mm
Hmotnost	0,4 kg
Materiál obalu	plast
Krytí	IP55

Doporučené typy sond:

Kopané studny, nádrže:
2x ponorná sonda PS-2; 1x ponorná sonda PS-3
Vrtané studny: ponorná sonda do vrtů
(2x PSV-1 jednoduchá; 1x PSV-2 dvojitá)
Kanalizační jímky: 3x ponorná sonda do kalů PSK-1 (1 elektroda)
Zásobní nádrže: 2x ponorná sonda do kalů PSK-2 (2 elektrody)

Výrobek je ve shodě s následujícími normami:


ČSN EN 61010-1, ČSN EN 50081-2, ČSN EN 61000-3-2/A12, ČSN EN 50082-2

EZÚ Praha zkoušel daný výrobek a vydal:

Protokol EMC 4.802 125-00 ze dne 19. 5. 1999

Protokol o elektrické bezpečnosti 1.609624-00 ze dne 5. 12. 1996

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje výrobku nebo potvrzeného data montáže.

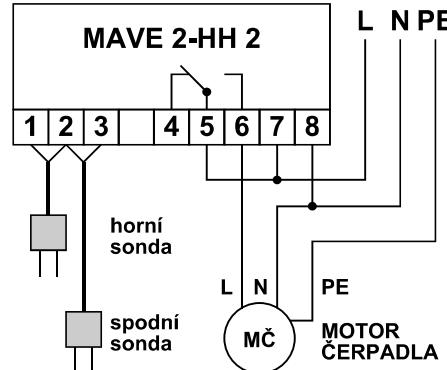

Příklad zapojení snímače pro ochranu čerpadla proti chodu bez vody (automatické vyčerpávání)

Upozornění:

Kontakty (4, 5, 6) výstupního přepínacího relé jsou beznapěťové. Při zapojení snímače do okruhu ovládání je tak nutné na kontakty relé přivést napětí (např. propojením svorek 5 a 7).

Montážní návod:

Ponorné sondy upevněte vázacími páskami nad čerpadlo. Vzdálenost sond určuje rozdíl hladin. Snímač připevněte na pevnou podložku. Nikdy nevrtejte nové upevňovací otvory do obalu snímače (dojde k porušení krytí IP a tím i ztrátě záruky). Pro protažení kabelů vyřízněte nožem do vývodek otvory velikostně odpovídající průměru kabelů (pro kabel ponorné sondy průměr 5 mm). Po kompletním zapojení zajistěte utěsnění snímače proti možnému průniku vlhkosti do obalu.

Vývody kabelů ponorných sond zapojte na svorky 1-3 (viz schéma). Napájení 230 V AC zapojte na svorky 7, 8 (L, N). Kontakty výstupního přepínacího relé (4, 5, 6) zapojte do okruhu napájení čerpadla.

Popis činnosti MAVE 2-HH2 - automatické ovládání čerpadla:

Je-li dostatek vody ve studni nebo nádrži (zaplavena horní sonda) rozsvítí se žlutá LED dioda a současně relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spoji obvod napájení čerpadla. To čerpá až do doby, než klesne hladina pod spodní sondu. Při poklesu hladiny pod spodní sondu relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a rozpojí se obvod napájení čerpadla (ochrana čerpadla proti chodu bez vody). Jakmile vystoupá hladina zpět k horní sondě dojde automaticky k opětovnému zapnutí čerpadla.